

# Kugelfestpunkte nach DIN VDE 0683, Teil 1/03.88 und DIN 48 088, Teil 1

Die Kurzschlußbelastbarkeit der Kugelfestpunkte ist bei Verwendung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit **Original DEHN-Anschlußteilen** (z.B. Kugelkopfhauben) sowie Einhalten nachstehender Punkte gegeben:

## 1. Einbau der Kugelfestpunkte

- 1.1 Kontaktstelle muß metallisch blank sein (sorgfältig reinigen).
- 1.2 Bohrung dem Gewindebolzen des Kugelfestpunktes anpassen (nicht zu groß wählen, um die Kontaktfläche nicht unnötig zu verringern).
- 1.3 Bohrung senkrecht zur Schiene herstellen.
- 1.4 Bohrung entgraten.
- 1.5 Bei zusätzlicher Verwendung von Schraubensicherungen (z. B. Federringen) dürfen diese **nicht** zwischen der Kontaktfläche des Kugelfestpunktes und der Schiene liegen.
- 1.6 Bei Befestigung von Kugelfestpunkt-

## MONTAGEANLEITUNG

ten an **Aluminiumsammelschienen** sind Druckplatten Art.-Nr. 525 001 zwischen Kugelfestpunkt und Sammelschiene vorzusehen, um einen dauerhaften und kurzschlußfesten Kontakt zu gewährleisten.

- 1.7 Empfohlene Anzugsmomente ( $M_a$ ) sind einzuhalten, aber nicht zu überschreiten (Tabelle 1).

Gewindebolzen bzw. Innengewinde	$M_a$ (Nm)
M 12	50 ... 80
M 16	100 ... 150

Tabelle 1

- 1.8 Werden Kugelfestpunkte mit **Innen-gewinde** verwendet, so muß die Schraubenlänge "I" entsprechend der Montagesituation (Bild 1) gewählt werden.

## 2. Kurzschlußbelastbarkeit der Kugelfestpunkte

Kugelfestpunkt Kugel Form	für E + K-Vorrichtungen bis	Höchstzul. $J_k$ für 1 s
20 mm gerade	120 mm <sup>2</sup>	23 700 A
20 mm gewinkelt	70 mm <sup>2</sup>	13 800 A
25 mm gerade	150 mm <sup>2</sup>	29 600 A
25 mm gewinkelt	95 mm <sup>2</sup>	18 700 A

Tabelle 2

### Anmerkung:

Belastbarkeit in Verbindung mit den verschiedenen E + K-Vorrichtungen siehe Gebrauchsanleitung Nr. 1011.



# Fixed Ball Points to DIN VDE 0683, Part 1/03.88 and DIN 48 088, Teil 1

## INSTRUCTIONS FOR USE

The short-circuit rating of the fixed ball points is achieved by using earthing and short-circuiting (E & S/C) devices with **genuine DEHN connection parts** (e.g. ball head caps) and by complying with the following points:

### 1. Installing the fixed ball points

- 1.1 The contact point must be bare metal (clean carefully).
- 1.2 Match the hole size to the bolts of the fixed ball point (not too large to avoid unnecessary reduction of the contact area).
- 1.3 Drill the hole perpendicular to the bar.
- 1.4 Remove burrs from hole.
- 1.5 If extra bolt locking devices (e.g. spring washers) are used, these must **not** be located between the contact area of the fixed ball point and the bar.

Bolts or internal thread	$M_a$ (Nm)
M 12	50 ... 80
M 16	100 ... 150

Table 1

- 1.8 The screw length "I" must be selected to suit the installation conditions if fixed ball points with an **internal thread** are used (Fig. 1).


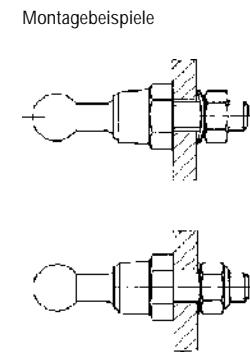


Bild 1



I = Schraubenlänge  
B + s + 16 [mm]  
B = Schienendicke  
s = Dicke von Federring und Scheibe

© COPYRIGHT 1995 DEHN + SÖHNE

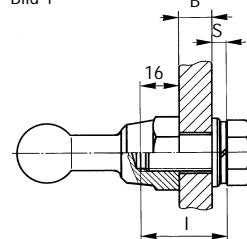

## Example of installation


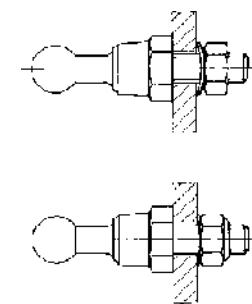


Fig. 1

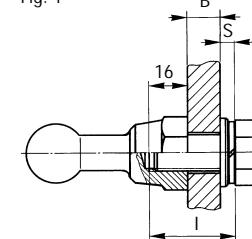

I = screw length  
B + s + 16 [mm]  
B = bar thickness  
s = thickness of spring washer and washer